

تقرير مجمع عن مبنى كلية الهندسة الجديد

إنه في يوم الاثنين الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١ صباحا اجتمعت اللجنة الخاصة بكلية الهندسة جامعه النهضة متمثلة في

د / رشوان المشهور (رئيسا للجنة)

أ.د / رجب السقا

د / احمد عبد المنعم

د/ حمدي متولي

د/ ريهام ماجد

د / فاطمة رمضان

م / شادي عادل أيوب

م.م / لبنى محمود محمد

م.م / اندرو عياد

م.م/ كيرلس مجدي

م.م/ عبد الرحمن الشريف

- وبحضور محمد طه ممثلا عن إدارة نظم ومعلومات جامعه النهضة

- وبحضور ممثلين من الشركة الهندسة – المنفذة للمشروع



- وجدنا الاتي بشكل عام

- بما يخص الارضيات من ناحية تشطيب البورسلين وجدنا ان الارضيات غير مشطبة بطريقة احترافية مع عدم تركيبها بالطريقة المخصصة للبورسلين (طريقة الصلايب) وجود بعد الملحوظات ويبدو حالته انه ليس فرز اول كما ان طريقة السقي النهائية سيئة للغاية تظهر كانه مسقي باسمنت ابيض في جميع الفراغات مع وجود بعض البلاطات البارزة بشكل واضح بالأرض





- بعد الأخطاء في الرخام مثل الاحواض وجلسات الفناء الداخلي اللاند سكيب وبعد الرخام بداخل المدرجات







- بخصوص القاعات وجدنا قاعتين غير مشطبين وبسؤال المهندسين وجدنا ان كلية فنون جميلة قد اخذت قاعتين دراسيتين دون موافقتنا وهم (FF3) (FF4) وهذا يؤثر علي عدد القاعات الإجمالي حيث ان عدد القاعات متطلب أساسي للجودة لذا نرجو اعادتها كما هو متفق عليه من البداية او تعويضها بقاعتين دراستين بالدور الأرضي







- بند النجارة بشكل عام وجدنا بعض الأبواب المفتولة في اكثر من قاعة كما ان تشطيب الاستر لبعض الأبواب سيئ للغاية مثال (FF1) وبعض الاخشاب بها شروخ وغير مثبتة بطريقة صحيحة



- بعض القاعات لا يوجد بها تجهيزات العرض (Data Show)

١ - عدد مخارج الكهرباء بالورش اقل من المتفق عليه تم ارسال هذه التعديلات سابقا وفقا للبريد

الالكتروني المرسل بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣

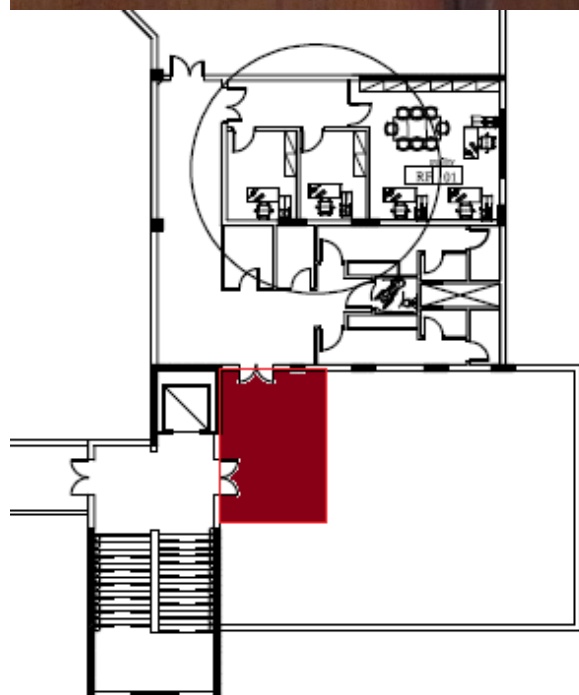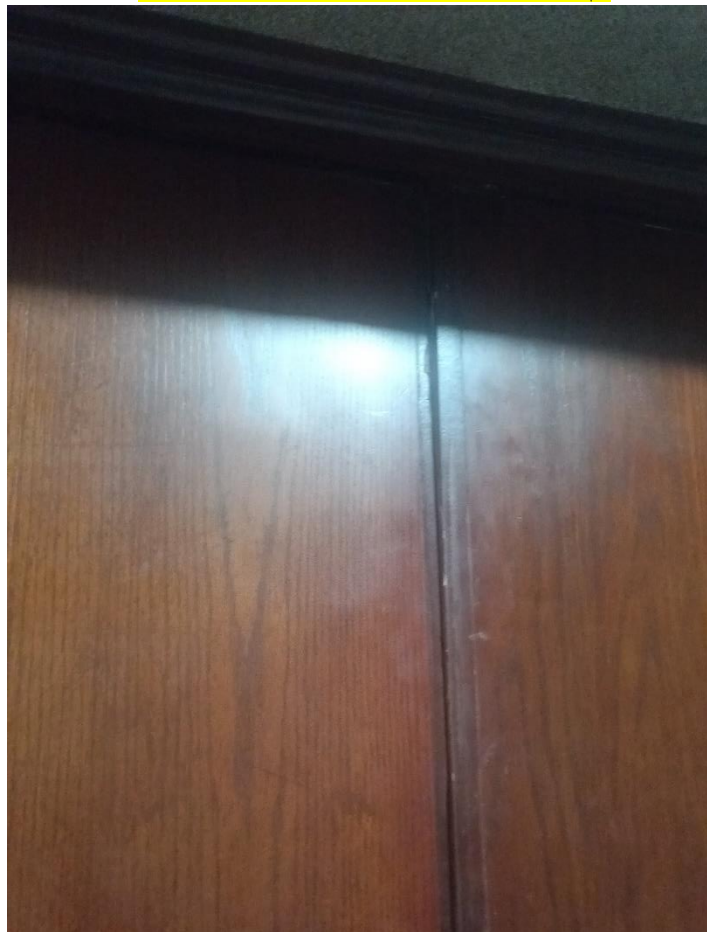

Third Floor

- الدور الثالث يوجد به خطأ بالتنفيذ حيث ان المنطقة المشار اليها بالصورة ليس لها سقف وبالتالي فان حركة الشخص تتقاطع مع فراغ مفتوح ومنه العودة مر اخري الي فراغ الكنترول وهذا يشكل مشكلة كبيرة في مسار الحركة بالدور

- ١- أولا ورشة النجارة رقم (BF7) تم ارسال هذه التعديلات سابقا وفقا للبريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣
- ١- ناقص بها حوض
- ٢- السقف الخاص بها غير مشطب وبه تمديدات تكيف مع العلم انه تم طلب ان لا يكون به سقف ساقط حرصا علي ارتفاع الاخشاب التي سيتم العمل بها
- ٣- الحوائط الخاصة بها نهايتها مع الاسقف غير مشطبة بطريقة جيدة

ثالثا المراسم الخاصة بقسم الهندسة المعمارية

- ١- طاولات الرسم سيئة للغاية وغير مطابقة للموصفات المرسله من كلية الهندسة بجامعة النهضة والموجود حاليا لا يمكن استخدامه بطريقة صحيحة وفقا للبريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٣





أخطاء عامة



باب الكنترول المصفح المعدن لم يتم تركيبه وتم تركيب باب الوميتال عادي وهو غير مقبول

حمامات أعضاء هيئة التدريس لا تحتوي على مرايا

رابعا بخصوص قسم الهندسة المدنية

١- أولا معمل (9) BF: تم ارسال هذه التعديلات سابقا وفقا للبريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٤ يناير

٢٠٢٣

- لا يوجد عدد ٢ شفاط
- يوجد عدد قليل للغاية من برايز الكهرباء سواء ٢ فاز أو ٣ فاز



- لا يوجد جهاز للداتا شو ولا يوجد تجهيزات خاصة به
- التوصية: توفير جهاز داتا شو وعمل التجهيزات الكهربائية الخاصة به لتشغيله وربطه بجهاز الحاسوب

ثانياً معمل (10) BF: تم ارسال هذه التعديلات سابقا وفقا للبريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢٣

- لا يوجد حوض بالمعمل



- لا يوجد عدد ٢ شفاط
- يوجد عدد قليل للغاية من برايز الكهرباء سواء ٢ فاز أو ٣ فاز
- الباب يفتح للداخل وهذا لا يتناسب مع متطلبات الجودة يجب أن يفتح الباب إلى الخارج



- لا يوجد جهاز للداتا شو ولا يوجد تجهيزات خاصة به

خامسا بخصوص قسم الطاقة

معمل ١ (الات ومحولات)


- لا يوجد مخارج ارضية. حيث ان موضح في شكل المسقط الأفقي بوجود المخارج الارضية .
- لا يوجد مخرج data show
- لا يوجد white board

معمل ٢ (التحكم الألى)


- لا يوجد الحوض حيث ان موضح في شكل ٢ لمسقط الأفقي بوجود الحوض.
- لا يوجد باب اخر حيث ان موضح في شكل ٢ لمسقط الأفقي بوجود بابين.
- لا يوجد مخرج data show
- لا يوجد white board

بخصوص كل من القاعات الاتية (BF2 -BF3- BF4- BF5 -BF6)

- لا يوجد مخرج data show
- لا يوجد white board

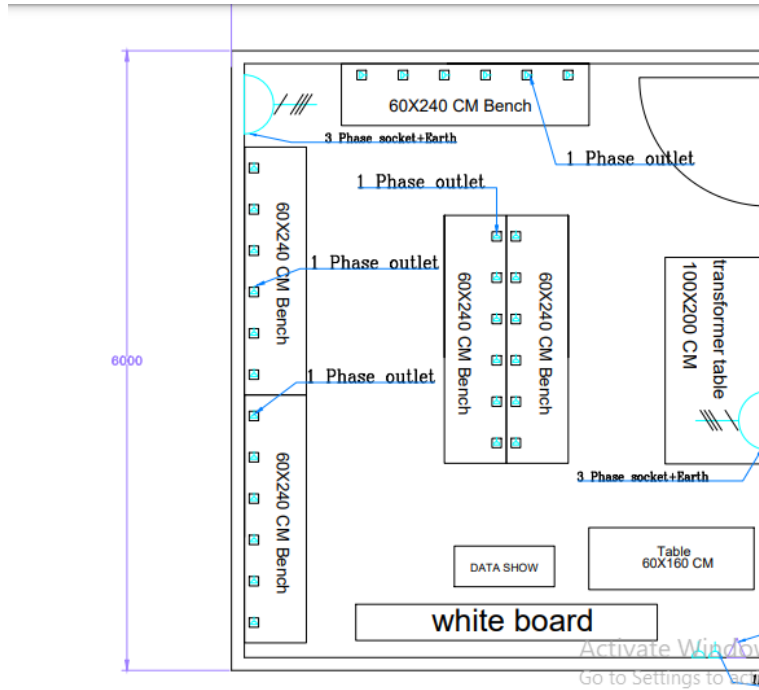

شكل 1: مسقط الأفقي لمعمل الات ومحولات

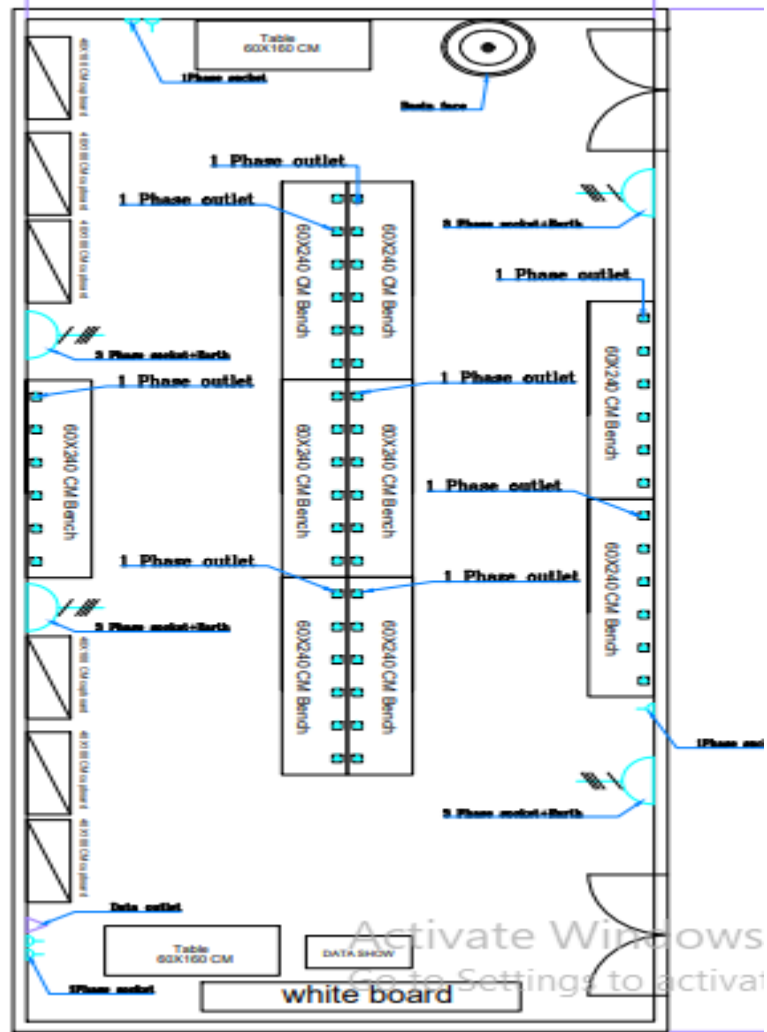

شكل ٢ : مسقط الأفقي لمعمل التحكم الآلي